




Verarbeitungshinweise zu

GSP

Instructions d'emploi

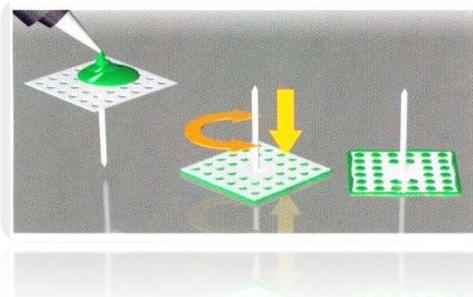

Wichtig!

Unter der min. Verarbeitungstemperatur (+5°C) härtet der Kleber nicht aus. Achtung bei Temperaturen um den Gefrierpunkt!

Oft ist weniger mehr

Wenn zu viel Kleber aufgetragen wird, löst sich der GSP durch sein Eigengewicht bevor der Härtvorgang begonnen hat.

Hinweise für die korrekte Montage

Bei Minustemperaturen den Kleber nicht draussen oder im kalten Auto aufbewahren.

Vor dem Verarbeiten die Klebefläche von Staub bzw. Oel befreien.

Einen "Tropfen" von der Fläche eines Daumenfingernagels mit der Pistole auftragen.

Diesen Leimtropfen mit der Grundplatte des GSP durch kreisende Bewegungen verstreichen bis der Kleber aus den Löchern herauskommt.

Unter normalen Bedingungen reichen als Grundregel 8 bis 12 Stifte pro m².

Die Isolation frühestens nach der in unten stehender Tabelle angegebenen Zeit montieren.

Kleber Eigenschaften

Verarbeitungstemperatur:

Temperaturbeständigkeit:

Durchhärtung bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

HADI - FLEX

+ 5° bis / à + 40°

- 40° bis / à + 90°

nach 24 h: 3 mm

nach 48 h: 4.5 mm

Données de la colle

Température d' application:

Résistance à la température:

Durcissement à 23°C et 50% d'humidité relative de l'air